



莱斯特科技
Lesite Technology

真空测漏仪

Vacuum Leak Tester

使用说明书

Manual





使用前请仔细阅读本操作说明书。

只有正确操作才能确保产品长期可靠、无故障地运行。

概述

土工膜真空测漏仪是莱斯特系列土工膜焊接机的配套检测产品之一，用于土工膜焊接施工现场的漏点检测。

形状：半球形。

产品特点：抽真空速度快、真空度高、轻巧便携，坚固耐用、安全可靠，尤其适用于施工现场负压无损测漏。


技术参数

额定电压/频率	230 V / 50 Hz
输入功率	≤150W
最大空气流量	≤30 L / min
最大真空度	-84KPa
噪音	≤48dB (A)
使用环境温度	5-40 °C
真空罩 (测试) 面积	700平方厘米
重量	9.5 Kg

操作流程

- 1、将测试部位四周清理干净，沿焊缝涂抹肥皂水。
- 2、半球真空罩 (4) 置于测试部位，电源线插头插入电源插座。
- 3、打开电源开关 (3) 开始将测试部位抽真空，真空表 (5) 指针移动到标准规定的数值 (通常20-30 CM/HG) 即关闭电源开关 (3)。
- 4、透过半球罩观察测试部位是否有气泡，从而找出漏点。测试标准请依据甲方要求或相关行业标准。
- 5、完成测试，拿起半球真空罩，将密封条浸肥皂液处擦拭干净置于干燥箱内保存。

主要部位

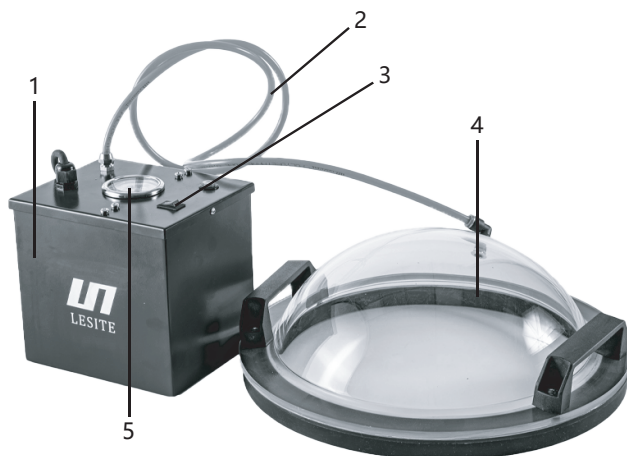

1、真空泵

2、连接气管

3、电源开关

4、半球形真空罩

5、真空表

质量保证

- 本产品自向消费者销售之日起保证12个月的保质期。我们将负责材料或制造缺陷造成的故障。我们将自行决定维修或更换有缺陷的部件，以满足保修要求。
- 质量保证不包括易损件的损坏（海绵、橡胶等），不包括由于不当处理或维护而造成的损坏或缺陷，也不包括由于产品掉落而造成的破损。对非正常使用和擅自改装的情况应都不在质保范围内。

维修和备件

- 强烈建议将产品送到莱斯特公司或者授权的维修中心进行专业检查和维修。
- 只允许使用莱斯特原装的备件。





福州莱斯特塑料焊接科技有限公司



电话: 400-668-7810



邮箱: info@lesite.com.cn
网址: www.lesite.com.cn



福建省福州市仓山区金山
浦上工业区(台江园) 镜浦路5号

